

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	2回目	測定日	平成23年11月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:40~12:50
測定点	2m	測定者	きなやん、ゆーみん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




・25から24を見る



・31から33を見る




・5から7を見る

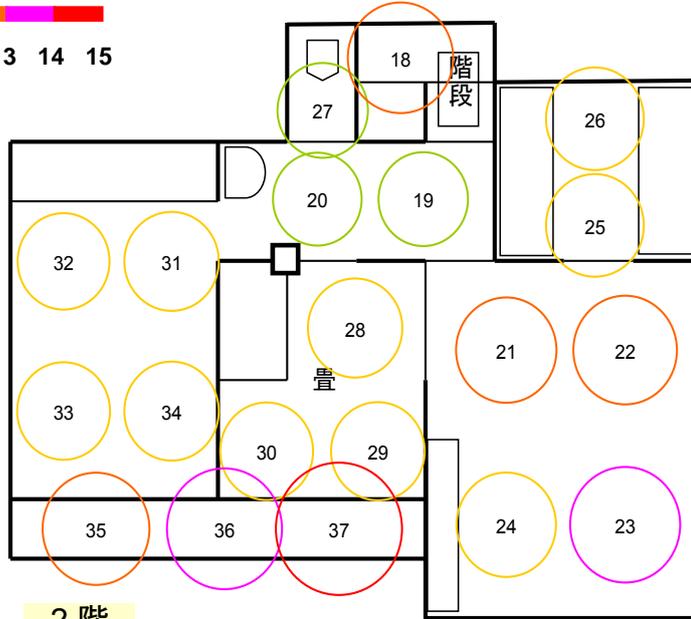


測定高さ: 2m

- ①1階・2階の天井・壁・床に雨漏り跡がある。
- ②雨漏り時の重量増加のためか、天井が一部落下している。
- ③1階台所天井部(No.10)の線量率が高い原因は、天井部の雨漏り跡になっている。

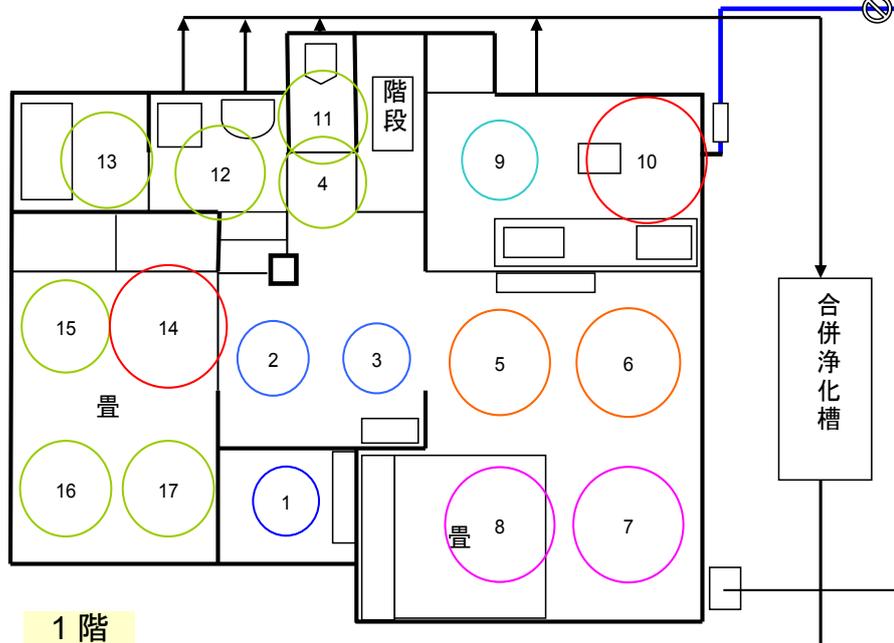

平均	1cm	10.85 x ÷ 1.15			1m	10.78 x ÷ 1.15			2m	11.47 x ÷ 1.16					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.82	7.79	7.97	11	10.70	10.70	10.70	21	12.20	12.10	12.10	31	11.30	11.30	11.40
2	7.80	7.71	8.60	12	10.90	10.80	10.80	22	12.50	12.40	12.50	32	10.90	11.00	11.10
3	8.10	7.95	8.05	13	11.00	10.90	11.00	23	11.40	11.40	13.30	33	11.10	11.10	11.20
4	10.60	10.60	10.50	14	7.99	7.97	14.10	24	13.00	13.00	12.00	34	11.30	11.30	11.40
5	12.20	12.10	12.10	15	10.49	10.50	10.60	25	11.80	11.80	11.80	35	12.40	12.50	12.90
6	12.50	12.40	12.50	16	11.00	11.20	11.00	26	12.00	11.80	11.80	36	11.40	11.50	13.90
7	11.40	11.40	13.30	17	10.90	11.00	11.00	27	10.80	10.80	10.90	37	10.70	10.70	15.20
8	13.00	13.00	13.20	18	13.10	11.60	12.70	28	11.50	11.50	11.40	38			
9	8.80	8.60	9.15	19	11.20	10.80	10.80	29	11.30	11.30	11.30	39			
10	8.28	8.22	14.50	20	10.70	10.80	10.70	30	11.20	11.20	11.20	40			

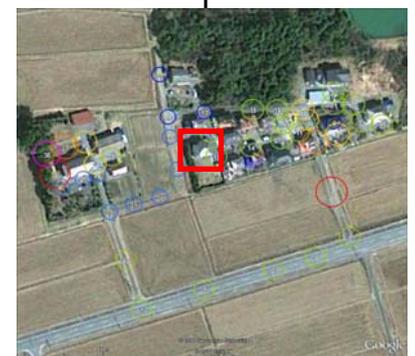

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	2回目	測定日	平成23年11月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:40~12:50
測定点	1m	測定者	きなやん、ゆーみん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ホト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




・7から6を見る



・14から16を見る




・18から3を見る

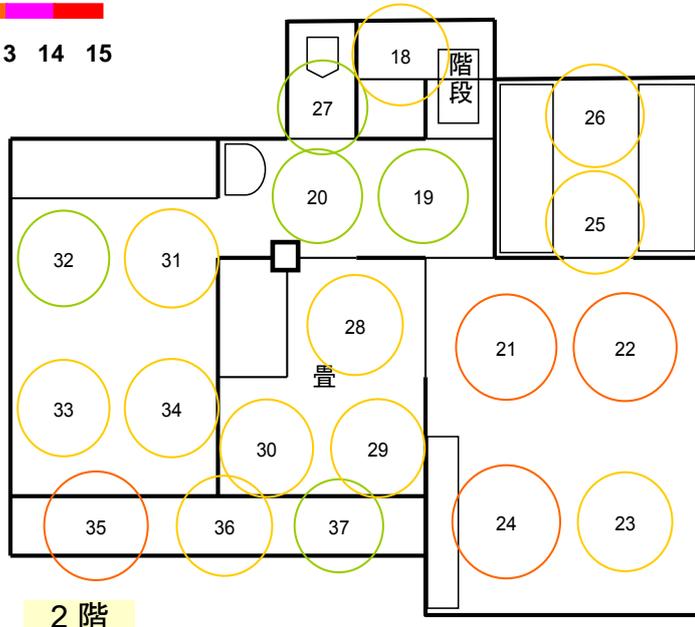


測定高さ: 1m

- ①1階・2階の天井・壁・床に雨漏り跡がある。
- ②雨漏り時の重量増加のためか、天井が一部落下している。
- ③1階台所天井部(No.10)の線量率が高い原因は、天井部の雨漏り跡になっている。

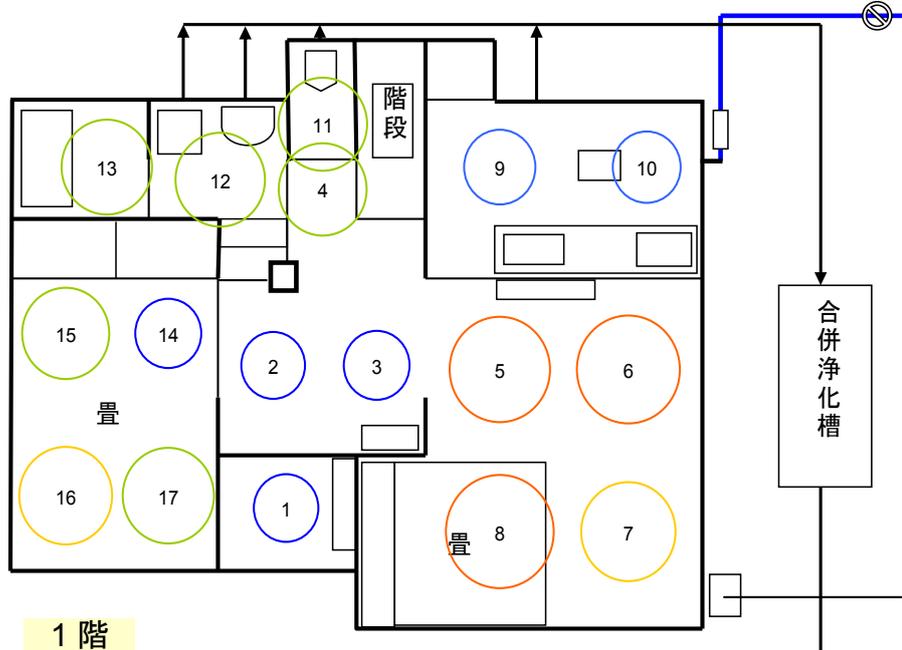

平均	1cm	10.85 x ÷ 1.15			1m	10.78 x ÷ 1.15			2m	11.47 x ÷ 1.16					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.82	7.79	7.97	11	10.70	10.70	10.70	21	12.20	12.10	12.10	31	11.30	11.30	11.40
2	7.80	7.71	8.60	12	10.90	10.80	10.80	22	12.50	12.40	12.50	32	10.90	11.00	11.10
3	8.10	7.95	8.05	13	11.00	10.90	11.00	23	11.40	11.40	13.30	33	11.10	11.10	11.20
4	10.60	10.60	10.50	14	7.99	7.97	14.10	24	13.00	13.00	12.00	34	11.30	11.30	11.40
5	12.20	12.10	12.10	15	10.49	10.50	10.60	25	11.80	11.80	11.80	35	12.40	12.50	12.90
6	12.50	12.40	12.50	16	11.00	11.20	11.00	26	12.00	11.80	11.80	36	11.40	11.50	13.90
7	11.40	11.40	13.30	17	10.90	11.00	11.00	27	10.80	10.80	10.90	37	10.70	10.70	15.20
8	13.00	13.00	13.20	18	13.10	11.60	12.70	28	11.50	11.50	11.40	38			
9	8.80	8.60	9.15	19	11.20	10.80	10.80	29	11.30	11.30	11.30	39			
10	8.28	8.22	14.50	20	10.70	10.80	10.70	30	11.20	11.20	11.20	40			

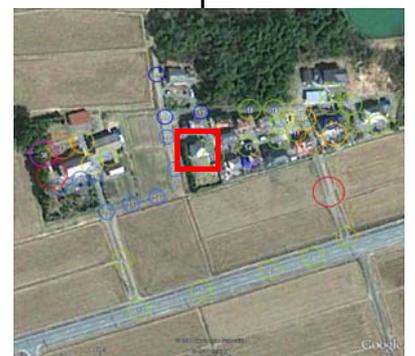

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	2回目	測定日	平成23年11月26日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	10:40~12:50
測定点	1cm	測定者	きなやん、ゆーみん
測定器	Polimaster PM-1610 ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>




・14から15を見る



・21から22を見る




・20から27を見る

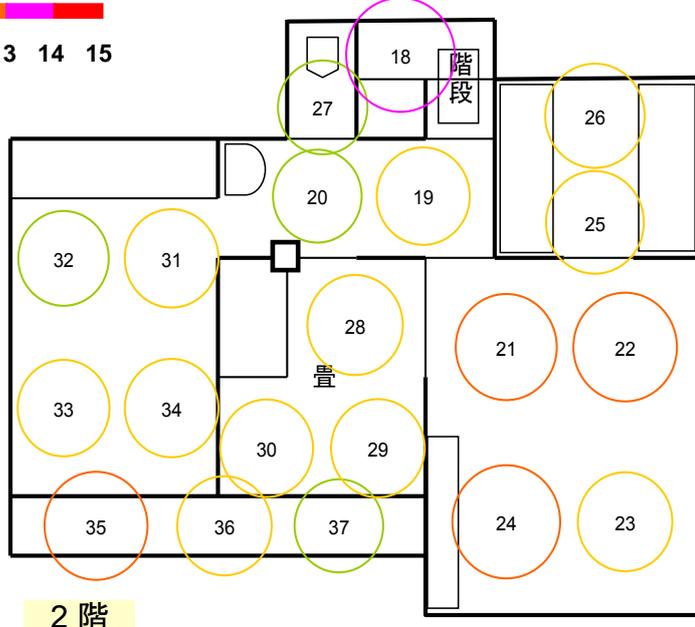

測定高さ: 1cm

- ①1階・2階の天井・壁・床に雨漏り跡がある。
- ②雨漏り時の重量増加のためか、天井が一部落下している。
- ③1階台所天井部(No.10)の線量率が高い原因は、天井部の雨漏り跡になっている。

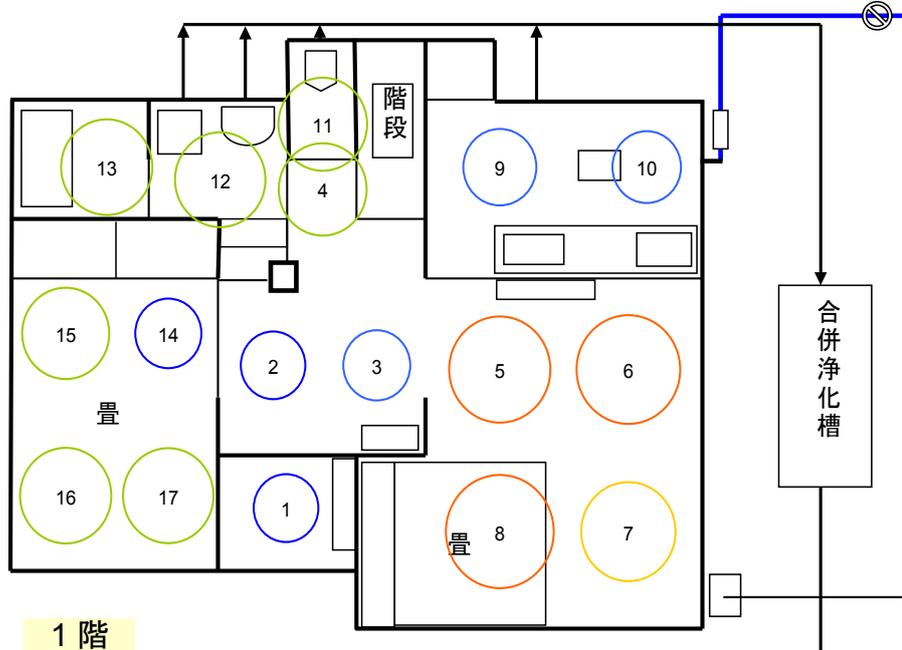

平均	1cm	10.85 x ÷ 1.15			1m	10.78 x ÷ 1.15			2m	11.47 x ÷ 1.16					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	7.82	7.79	7.97	11	10.70	10.70	10.70	21	12.20	12.10	12.10	31	11.30	11.30	11.40
2	7.80	7.71	8.60	12	10.90	10.80	10.80	22	12.50	12.40	12.50	32	10.90	11.00	11.10
3	8.10	7.95	8.05	13	11.00	10.90	11.00	23	11.40	11.40	13.30	33	11.10	11.10	11.20
4	10.60	10.60	10.50	14	7.99	7.97	14.10	24	13.00	13.00	12.00	34	11.30	11.30	11.40
5	12.20	12.10	12.10	15	10.49	10.50	10.60	25	11.80	11.80	11.80	35	12.40	12.50	12.90
6	12.50	12.40	12.50	16	11.00	11.20	11.00	26	12.00	11.80	11.80	36	11.40	11.50	13.90
7	11.40	11.40	13.30	17	10.90	11.00	11.00	27	10.80	10.80	10.90	37	10.70	10.70	15.20
8	13.00	13.00	13.20	18	13.10	11.60	12.70	28	11.50	11.50	11.40	38			
9	8.80	8.60	9.15	19	11.20	10.80	10.80	29	11.30	11.30	11.30	39			
10	8.28	8.22	14.50	20	10.70	10.80	10.70	30	11.20	11.20	11.20	40			

